BEST AVAILABLE COPY

MAGNETIC DISK DEVICE

Publication number: JP3214490
Publication date: 1991-09-19

Inventor:

HIRANO YOSHIYUKI; TAKAHASHI TAKESHI; NARUSE

ATSUSHI; NAKAKOSHI KAZUO

Applicant:

HITACHI LTD

Classification:

- international: G11B33/12; G11B25/04; G11B33/14; G11B33/12;

G11B25/04; G11B33/14; (IPC1-7): G11B25/04;

G11B33/12


- European:

Application number: JP19900008327 19900119 Priority number(s): JP19900008327 19900119

Report a data error here

Abstract of JP3214490

PURPOSE: To improve the utilization efficiency of space in a cabinet by arranging in line plural head assemblies in a depth direction of cabinet in the cabinet of a magnetic disk device. CONSTITUTION: Two power sources 10 are installed at the uppermost stage of a frame 11. Total eight head disk assembly units HDU 12 of four stages in height direction and of two columns in depth direction are arranged in each lower part of two power sources 10. which houses 16 HDUs in total. Two sheets of air filters 13 are arranged in the lowermost part of the frame 11, and the air sucked from the lower part of the frame is filtered with the filters, and enters the device. Also, the HDU at a front side is mounted on and dismounted from the front side and the one at a back side is mounted on and dismounted from the back side by sliding on HDU frames 61, and the direction of the HDU itself at the front side is set in a direction opposite to that of the one at the back side. Thereby, the working efficiency of the space can be improved.

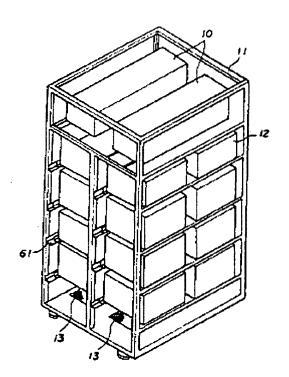

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

19日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平3-214490

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

匈公開 平成3年(1991)9月19日

G 11 B 33/12 25/04 3 1 3 C 1 0 1 R 7627-5D 7627-5D

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全6頁)

ᡚ発明の名称 磁気デイスク装置

②特 願 平2-8327

②出 願 平2(1990)1月19日

@発明者 平 野 發 行 神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会社日立製作所小 田原工場内 @発 明 者 髙 檶 殺 神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会社日立製作所小 田原工場内 @発 明 老 成 瀬 淳 神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会社日立製作所小 田原工場内 @発 明 者 中 越 和 夫 神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会社日立製作所小 田原工場内 勿出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁月6番地 四代 理 人 弁理士 武 顕次郎 外1名

明細書

- 1. 発明の名称 磁気デイスク装置
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 磁気ヘッド及び磁気デイスクにより組立てられたヘッドデイスクアセンブリを複数個設置した筐体を備えた磁気デイスク装置において、前記ヘッドデイスクアセンブリを前記篦体の奥行方向に複数個並べて設置したことを特徴とする磁気デイスク装置。
 - 2. 正面側のヘッドデイスクアセンブリは正面から、背面側のヘッドディスクアセンブリは背面から、取りはずし自在に箇体に設置したことを特徴とする請求項1記載の磁気ディスク装置。
- 3. 冷却用空気を、奥行方向に並ぶ複数個のヘッドディスクアセンブリの中間部から正面側のヘッドディスクアセンブリ及び背面側のヘッドディスクアセンブリの双方に対して対称的に送風するように構成したことを特徴とする請求項1または2記載の磁気ディスク装置。

- 4. 配線用ケーブルを、奥行方向に並ぶ複数個の ヘツドディスクアセンブリの中間部から正面側 のヘッドディスクアセンブリ及び背面側のペッドディスクアセンブリの双方に対して対称的に 接続したことを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1記載の磁気ディスク装置。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、磁気デイスク装置に係り、特に、装置の簡体内に多数個の H D A (ヘッド・デイスク・アセンブリ)を設置する磁気デイスク装置に関する。

[従来の技術]

従来、複数個のHDAを留体内に設置した磁気デイスク装置として、例えば、NTT電気通信研究所発行の「研究実用化報告 第31巻 第1号(1982年)」第305頁~第316頁(図14)に示されるものがある。この装置では、磁気デイスク装置の筐体の正面から見て、左右方向(機幅)及び上下方向(高さ)に対してはHDAを複数列

・に配列しているが、前後方向(奥行)に対しては HDAを1列に配列している。

[発明が解決しようとする課題]

上記従来技術では、限られた機幅及び高さを有する筺体内に収容できるHDAの数量にも限度があり、スペースの利用効率がよくないし、また、より多くのHDAを収容できるようにするためには、筺体の機幅及び高さ寸法が大きくなり、これを設置する場所についても広いスペースが必要になる。

また、個々のHDAを小型化すればする程僚体の機幅に対し奥行寸法が非常に輝くなるため、これと同列に並べる他の装置、例えば制御装置などと異なつた寸法になり、デザインのバランスを欠くという問題があつた。

従つて、本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解決し、筺体をあまり大型化することなく筺体内に多数個のHDAをスペース効率よく収納できるようにすると共に、個々のHDAの取りはずし交換中にも他のHDAの動作を停止しなくても

[作用]

上記構成に基づく作用を説明する。

H D A は 筐体の 奥行方向に 2 台以上並べて 配置 されるのでスペースを有効に使用することができる。

済むようにし、冷却用空気を各HDAに均等に供給してその冷却をむらなく効率よく行ない、更に、各HDAに対するケーブルの配置を単純化して安価なケーブルユニツトを形成するようにした磁気ディスク装置を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

上記目的を達成するため、本発明の磁気デイスク装置は、 笹体内に(幅及び高さ方向だけでなく)その奥行方向(前後方向、 H D A はこの方向に取り付けまたは取りはずされる)に複数個、 好ましくは 2 個の H D A を並べて配列したことを特徴とする。

また、この奥行方向に並んだ複数個のHDAの中間部に流入させた空気流を、前側方向と後側方向に扱り分けて各HDAを通つて前後両側に均等に吹き出させるように構成する。

また、各HDAに対する電気的な配線は、 箆体の 奥行方向での中央部で上下及び水平に延び、 そこから前と後両側のHDAに対称的に配線されるように構成する。

ツトの簡素化が可能となる。

[実施例]

以下に、本発明の一実施例を図面第1図~第7 図により説明する。

第1回は本実施例による磁気ディスク装置の前 面(正面)から見た斜視図である。 フロントドア 1にはオペレータパネル4,5が取り付けられて おり、オペレータパネル上のスイツチ類により装 置の操作を行なう。オペレータパネルは、後述す る正面側HDA(ヘツド・デイスク・アセンブリ) 用パネル4と後面側(背面側)HDA用パネル5 とがいずれもフロントドア1に設けられている。 装置の後部にはリアドア2があり、開閉可能とな つていて、メインテナンス時にはフロントドア1 と共に開放されてメインテナンス作業が実施でき るようになつている。他の実施例として背面側オ ペレータパネル5をリアドア2に設けることも可 能である。装置側面にはサイドカバー3,6が取 り付けられている。装置が何台も横に並べて設置 されるときには、サイドカバーは取りはずされ各

装置は密着して設置される。装置内の機器の冷却は空気により行なわれ、装置下部のスカートでに設けられた空気取入れ口8より吸引し、内部の機器を冷却した後装置最上部のトップカバー9から排気される。トップカバー9には直径3mmの穴が多数あいており、空気の流通が容易に行なわれるようになつている。

第2図は第1図のフロントドア1, リアドア2, サイドカバー3, 6, トツブカバー9, スカート 8をはずし、装置内部が見えるようにした斜視図である。装置内部の機器はフレーム11に全て設置されている。電源10はフレーム11の最上段に2台設置されている。2台の電源10の下部にはそれぞれ高さ方向に4段、奥行方向(第2図でた前方から右後方に向かう方向)に2列、計8台のHDU12が設置されており、それぞれの電源10が受持つている。HDUは、HDA Unit(ヘッド・ディスク・アセンブリ・ユニット)の略で、後述の第4図に示すように、HDA (ヘッド・ディスク・アセンブリ)とそれに接続される電子回路

とを合わせて組立てたユニツトをいい、本実施例では、HDUを交換単位としている。すなわち、各々のHDAの筺体への設置は、本実施例ではHDUの形態で行なわれる。ここでは、1億体内に16台のHDUが備えられている。

フレーム 1 1 の最下部にはエアフィルタ 1 3 が 2 枚設置されており、フレーム下部より吸入された空気はこのフィルタによりフィルタリングされ 装置内部にはいる。

次に、装置内部の機器の構成について説明する。 第3図はHDU12内に設けたHDA14(ヘッド・デイスク・アセンブリ)の断面図である。 HDA14のスピンドル17はモータ15に直結 されており、さらに上部には複数の磁気デイスク 16が搭載され、ベース20に固定されている。

複数の磁気ヘッド18は複数のヘッドアーム19によりその先端に支持されている。ヘッドアームはキャリッジ21に支持されており、キャリッジは直線運動が可能なように玉軸受22により支持され、さらに玉軸受はレール23により案内され

ている。レール23はベース20に固定されてい る。キヤリツジ21の他端にはコイル24が取り 付けられており、コイルの周囲には磁気回路25 がベース20に取り付けられている。コイル24~ と磁気回路25はいわゆるポイスコイルモータ(以 下VCMと称す)を形成しており、コイル24に 低流を流すとコイルに推力が発生するようになっ ている。なお、27はHDAのカバーであり、こ れによつてヘッド及びディスク部を密閉する。以 上の構成により磁気ヘッド18は水平方向に直線 選動が可能となり、モータ15によつて回転して いる磁気ディスク16の所望のトラツクに位置付 けされる. この位置付け動作はサーボ制御により 行なわれる。位置付けされた磁気ヘッド18は磁 気ディスク16上に情報を書き込んだり、磁気デ イスク16上の情報を読み出すことにより記憶装 置として機能する。

第4図はHDU12の外級図である。HDUフレーム30は鉄プレートでできている。HDUフレームは2つの室にわかれており、一方の室には

田DA14が取り付けられており、他方の室には電子回路用パツケージ32が取り付けられている。 HDUはHDU取付板35に穿けた取付穴36によつて筺体のHDUフレーム61(第2図)に取り付けられる。パツケージ32は電源10(第2図)によつて給電されており、さらに上位装置とはインターフェースケーブルで接続されている。 これらのケーブルはHDUの前面側でコネクタによりHDUに接続されている。なお、28,33,34はケーブル、29はケーブルコネクタである。

HDU12のカバー37は、HDUの前面と後面が開放しており、HDA14およびパツケージ32冷却用の空気はHDUのカバー37で囲まれる空間を通つて矢印38のいずれかの方向に流される。

第5図はHDAの取り付け、取りはずし構造を示す図である。本実施例ではHDAをHDUの形で交換するようになつている。HDU12は筺体に設けたHDUフレーム61上をすべらせて報置し、取付穴36でネジ止めする。取りはずしの際

はその逆を行なう。そして本発明によれば前面側のHDAは前面側より、また、背面側のHDAは背面より取り付け、取りはずしを行なう。したがって、HDU自体の向きも、前面側と背面側とで逆向きに(対称的に)取り付けられる。

 第7回は電源および信号のケーブルの配線を示す図である。HDAに供給される電流は電源10より電源コネクタ51を通して電源ケーブル52を矢印の方向に流れる。コントローラよりの信号は筺体内に取り付けられた信号コネクタ53を通して信号ケーブル54に伝えられる。電源ケーブ

ル52と信号ケーブル54はケーブルフレーム55の中でまとめられる。ケーブルフレーム55は窓体の奥行方向の中央とHDUの間に垂直に取り付ける。このケーブルフレーム55を出たケーブルは、各HDUの高さにおいて、2枚のフアン取付板41,41 (第6図)の間を通つて水平に延び、その開口42から引き込まれて、正面側HDU、背面側HDUに対称に配線される。

[発明の効果]

以上詳しく説明したように、本発明によれば、 磁気デイスク装置の笛体内の縦と横方向だだった。 く奥行方向に複数のHDA(ヘッド・ディススペークで、 管体内ので、 管体内ので、 管体内の A ので を並べているので、 B ものの B ものができる。 H D A の動作を停止する 定をすることができる。 冷却用空気を実行方向に 関いませる ことができる。 冷却用空気を 均等に冷却することが T D A を 均等に冷却することが T D A を 均等に冷却することが T D A を 均等に冷却することができる。 また、ケーブルを筐体の奥行方向の中央部を通し、 正面および背面に扱り分ける構成となつているの で、ケーブルユニットの簡素化が可能であるとい う効果を奏する。

4. 図面の簡単な説明


第1回は本発明による磁気デイスク装置の外観の斜視図、第2回はHDUおよび電源の配置を示す斜視図、第3回はHDAの断面図、第4回はHDUの外線図、第5回はHDUの着脱方向を示す斜視図、第6回は冷却用空気の送風系統を示す斜視図、第7回はケーブルの配線を示す斜視図である。

1 …… フロントドア、 2 …… リアドア、 4 , 5 …… オペレータパネル、 3 , 6 …… サイドカバー、7 …… スカート、 8 …… 空気取入口、 9 …… トウプカバー、 10 …… 電源、 11 …… フレーム、 12 …… HDU、 13 …… エアフイルタ、 14 …… HDDA、 15 …… モータ、 16 …… 磁気デイスク、 17 …… スピンドル、 18 …… 磁気へツド、 19 …… ヘッドアーム、 20 …… ベース、 21 …… キ


第1図

ヤリツジ、22……玉軸受、23……レール、24 ……コイル、25……磁気回路、27……アセン ブリのカバー、28,33,34……ケーブル、 29……コネクタ、30……HDUフレーム、32 ……パツケージ、35……HDU取付板、36… …取付孔、40……ファン、41……ファン取付 板、42……開口、52……電源ケーブル、53 ……信号コネクタ、54……信号ケーブル、55 ……ケーブルフレーム、61……HDUフレーム。


代理人 弁理士 武 斯次郎 (外1名)

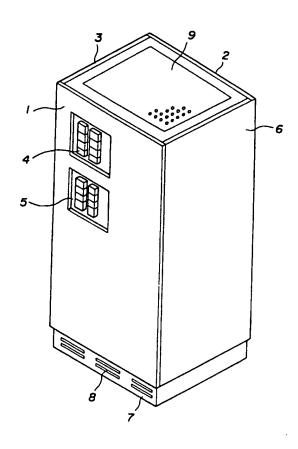

第 2 図

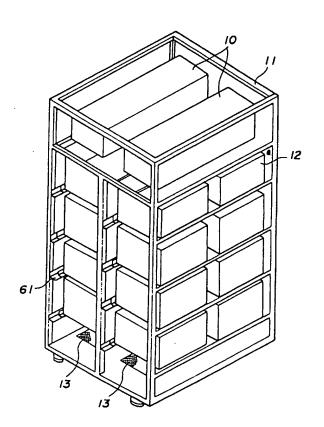





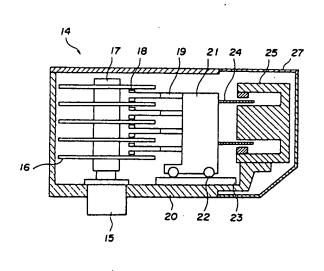


第 5 図

第 4 図

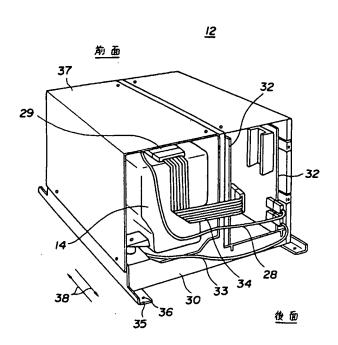


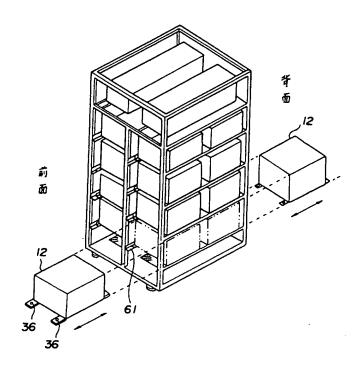

第 6 図

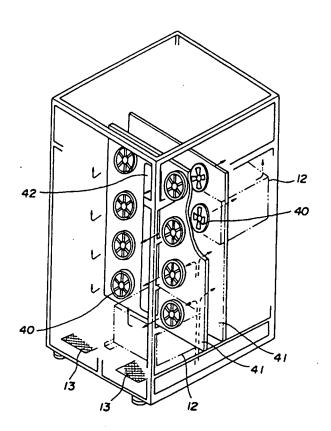

第 7 図

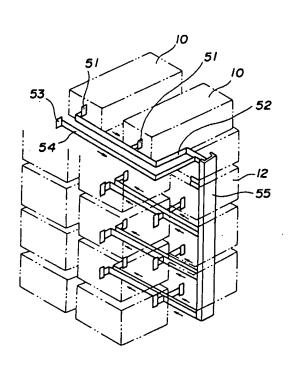

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.